

**КРЕСТОВИНЫ ПЕРЕХОДНЫЕ С ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 14 мм
НА ОДНОМ ШТУЦЕРЕ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЙ
ТРУБОПРОВОДОВ ПО ВНУТРЕННЕМУ КОНУСУ**

Конструкция и размеры


Reducer-type crosses with thread diameter 14 mm on single fitting
for tube connections on internal cone.
Construction and dimensions

**ГОСТ
16068-70**

Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 5 июня 1970 г. № 839 срок введения установлен с 01.01.71

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры переходных крестовин должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

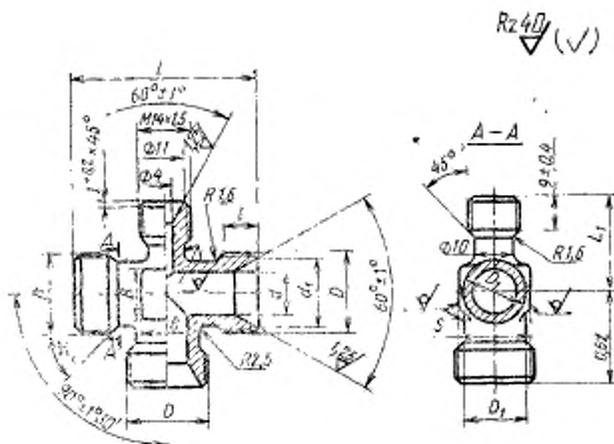

Размеры, мм

Наружный диаметр труб D_n	d	d_1	Резьба D	D_1	S	L		L_1	B	Масса 100 шт. в кг	
						Пред. откл. $\pm 0,4$	Номинал.				
12	10	17,0	M20×1,5	15	17	9	48	±0,4	24	10	7,10
14	12	19,0	M22×1,5	17	19		50		25	13	8,80
16	14	21,0	M24×1,5	19	22	11	55	±0,4	26	15*	10,00
18	16	24,0	M27×1,5	22	24		60		28	17	13,56
20	18	27,0	M30×1,5	24	27	12	62	±0,4	30	18	15,00
22	20	29,0	M33×1,5	26	28		68		32	16,20	
24	22	32,0	M36×1,5	29	30	13	72	±0,6	34	22	16,80
25	23	35,0	M39×1,5	32	32		75		35	25	19,40
28	26	35,5	M42×1,5	34	36	13	78	±0,6	38	28	21,80
30	28	41,0	M45×1,5	39	41		82		30	23,98	
32	30	44,0	M48×1,5	41	46	13	85	±0,6	38	30	24,80
34	32	44,0	M48×1,5	41	46		85		30	25,60	
36	34	44,0	M48×1,5	41	46	13	85	±0,6	38	30	27,50
38	36	44,0	M48×1,5	43	46		85		30	27,50	

2. Материал: штамповки из стали марок 45, 38ХА, 12Х18Н9Т (Х18Н9Т), 13Х11Н2В2МФ (1Х12Н2ВМФ).

3. Технические требования — по ГОСТ 16078—70.

Пример условного обозначения переходной крестовины к трубопроводу D_n 16 из стали марки 45:

Крестовина переходная 16—022 ГОСТ 16068—70

То же, из стали марки 38ХА:

Крестовина переходная 16—021 ГОСТ 16068—70

То же, из стали марки 12Х18Н9Т:

Крестовина переходная 16—012 ГОСТ 16068—70

То же, из стали марки 13Х11Н2В2МФ:

Крестовина переходная 16—011 ГОСТ 16068—70

То же, для изделий авиационной и общей техники:

Крестовина переходная 16—022А ГОСТ 16068—70

Крестовина переходная 16—021А ГОСТ 16068—70

Крестовина переходная 16—012А ГОСТ 16068—70

Крестовина переходная 16—011А ГОСТ 16068—70